

プログラム・マスター修正・改善

◆ UserTool アイコン表示の不備を改善


・ディスプレイ設定の変更により、入力画面上部の UserTool アイコンの一部が見切れてしまう現象を改善しました。

▼ディスプレイ設定 150%の場合



◆ VRay 出力時の点景表示（植栽・観葉植物）を改善

・VRay 出力時に一部の植栽・観葉植物で透過部分が白塗りで表示されてしまう現象を改善しました。

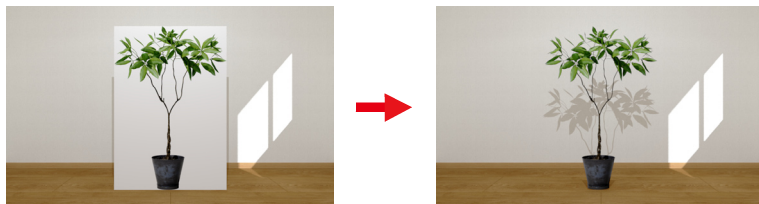

◆ 要素線 ON 時、補助円・補助円弧の交点がスナップできない現象を改善

・補助円や補助円弧の交点にカーソルを合わせる際に、「要素線」ボタンが押下されていると交点を認識しない現象を改善しました。

◆ プレゼンボード出力設定の初期値のチェックフラグを改善

・新規プラン作成時のプレゼンボードの「通風」・「積算」のチェックフラグの初期値が OFF となるよう改善しました。

◆ ロフト階に階段上部しかない場合に外皮床面積に反映されない現象を改善

・ロフト階において、室内階段の上層階にあたる階段スペース部分も外皮床面積として計上されるよう改善しました。

◆ 1/4 床面積図で床面積算入領域による平均天井高表記が異なる不具合の改善

・構造チェック・構造の安定で入力した床面積算入領域の天井高設定が、設計図書の「1/4 床面積図」で他の床面積算入領域にずれて出力されてしまう現象を改善しました。

◆ 地下階プランで床面積算入領域の「全算入」の値が計上されない不具合を改善

・構造チェック・構造の安定での床面積算入領域の「全算入」設定が、地下階設定された物件で正常に計上されるよう改善しました。

◆ 地下階プランで接合部金物の画面表示と設計図書の表示を改善

・地下階の設定された物件で、構造の安定での接合部金物が地下階に表示されていた現象と、関連する設計図書「性能表示シート7判定書」・「柱壁伏図」で正常に金物関係を表示・出力できていない不具合を改善しました。

◆ 構造チェックにおける耐力壁の配置バランス判定の表示ずれを改善

・構造チェックでの耐力壁の配置バランス判定の○×表記が X 軸 Y 軸で反対に表示される不具合を改善しました。

◆ 図面編集画面における JWW データのオブジェクト分解の処理を改善

・JWW データを図面編集で取り込み、オブジェクト分解実行すると、破線や鎖線が実線に変換されてしまう現象を改善しました。

◆ 伏図の検索機能で垂木の基準高一括変更が効かない不具合の改善

・伏図の検索機能で垂木要素を検索し、一括変更で基準高さの変更が効かない不具合を改善しました。